

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年2月14日

リコール届出番号	外-2435	リコール開始日	平成29年2月15日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	原動機（補機駆動ベルトアイドラープーリー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の補機駆動ベルトのアイドラープーリーにおいて、製造時に設計で指示されていない塗装をしているため、使用過程で塗装が薄くなり取付ボルトの締結力が低下することがある。そのため、取付ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、取付ボルトが破断し、プーリーが脱落してパワーステアリングのアシスト力が失われ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アイドラープーリーを良品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2435のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05PC	X F	SAJKC05MODPS75751～SAJKC06MXFPU77899 平成24年11月5日～平成27年9月27日	1175	
	CBA-J12PB	X J	SAJKA10MOEPV64908～SAJKC10MXFPV86068 平成24年11月16日～平成27年7月1日	157	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年11月5日～平成27年9月27日	(計1332台)	

改善箇所説明図

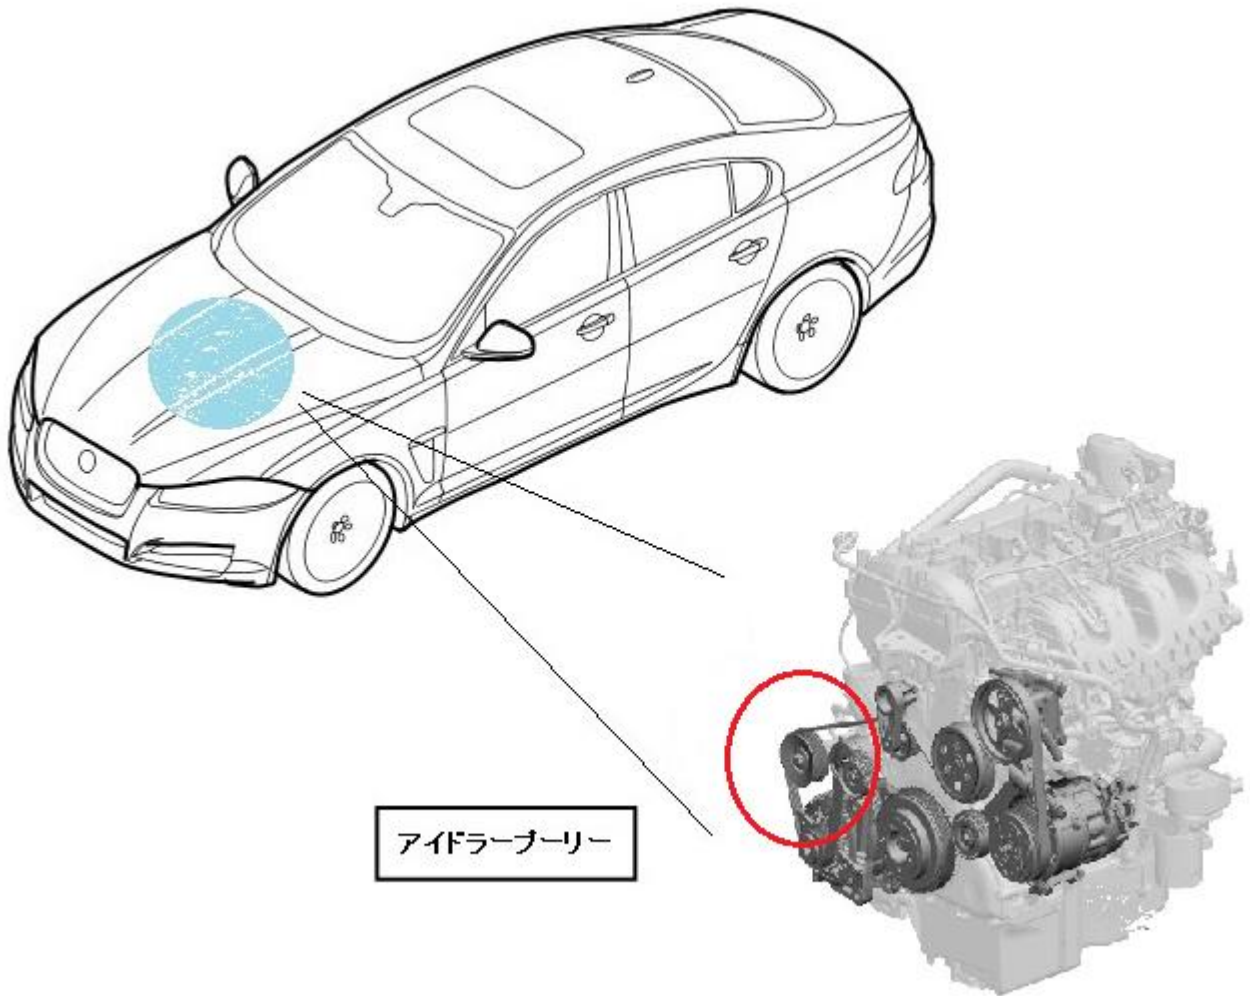

アイドラプーリー

基準不適合発生箇所

原動機の補機駆動ベルトのアイドラプーリーにおいて、製造時に設計で指示されていない塗装をしているため、使用過程で塗装が薄くなり取付ボルトの締結力が低下することがある。そのため、取付ボルトが緩み、そのままの状態で使用を続けると、取付ボルトが破断し、プーリーが脱落してパワーステアリングのアシスト力が失われ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、アイドラプーリーを良品と交換する。

注： は点検部品を示す。