

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年7月28日

リコール届出番号	外-2514	リコール開始日	平成29年7月29日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2514のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05FA	「XF Prem. Lux. 3.0 V6」	SAJKC06H39FR00058～SAJKC06H1CFS58236 平成20年2月25日～平成24年10月4日	2292	
	CBA-J051A	「XF Super V8」	SAJKC07L391R00089～SAJKC07L291R45279 平成20年1月22日～平成21年1月21日	126	
	CBA-J05HA	「XF Prem. Lux. 4.2 V8」	SAJKA06K09HR00055～SAJKC06K79HR46854 平成20年2月15日～平成21年4月8日	110	
	CBA-J05LB	「XF Prem. Lux」 「XF Port.」	SAJKC07PXALR51410～SAJKC06P6CLS59374 平成21年5月13日～平成25年1月7日	62	
	CBA-J05MB	「XFR」	SAJKA08R2AMR44063～SAJKC08R6CMS60792 平成21年5月13日～平成25年1月7日	80	
	(計 5 型式)	(計 6 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年1月22日～平成25年1月7日	(計2,670台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグユニットを対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。

識別：

助手席ドアチェックアームのボディ下側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。