

連絡先:	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年4月17日

リコール届出番号	外-2647	リコール開始日	平成30年4月18日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグユニットを対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2647のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05PC	「XF Prem. Lux」 「XF Port.」	SAJKC05MODPS75751～SAJKC06MXFPU77899 平成24年11月5日～平成27年9月27日	1,175	
	CBA-J058C	「XF Prem. Lux」 「XF Port.」	SAJKC0680D8S65569～SAJKC068XD8U03151 平成24年11月16日～平成27年6月16日	119	
	CBA-J05MB	「XFR」	SAJKA08R4DMS92955～SAJKC08RXEMU24869 平成24年12月5日～平成27年7月1日	24	
(計3型式)		(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年11月5日～平成27年9月27日	(計1,318台)	

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグユニットを対策品に交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメール等により連絡し、対策品の準備ができた段階で古い車両の使用者から再度連絡し、交換作業を行う。

識別：

助手席ドアチェックアームのボディ下側取付けボルトに白ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。