

連絡先： 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月11日


リコール届出番号	外-2884	リコール開始日	令和元年7月12日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクのポンプモーター配線端子において、当該端子接続部のはんだ下処理が不十分なため、はんだ割れ、はがれにより接触不良となることがある。そのため、はんだ接続部が発熱し断線して、燃料供給が止まりエンジンが停止する、または、端子周囲が熔損し穴が開き、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2884のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J51YA	X-TYPE 2.0 V6 X-TYPE 2.0 V6 エステート	SAJJK52S02YC64375～SAJJK51S95YE45528 平成14年3月19日～平成17年1月22日	1,796	通称名： X-TYPE 2.0 V6 エステートの類別 は003、および 004
	ABA-J51YB	X-TYPE 2.0 V6 X-TYPE 2.0 V6 エステート	SAJJK51S35YE45816～SAJJK51SX8YJ39701 平成17年1月13日～平成20年3月28日	1,681	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成14年3月19日～平成20年3月28日	(計3,477台)	

(備考) 本件は平成24年10月23日にリコール届出(外-1875)を行っていたものの対策部品に不具合が発生したため、改めて再改善した対策部品と交換を行う届出を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

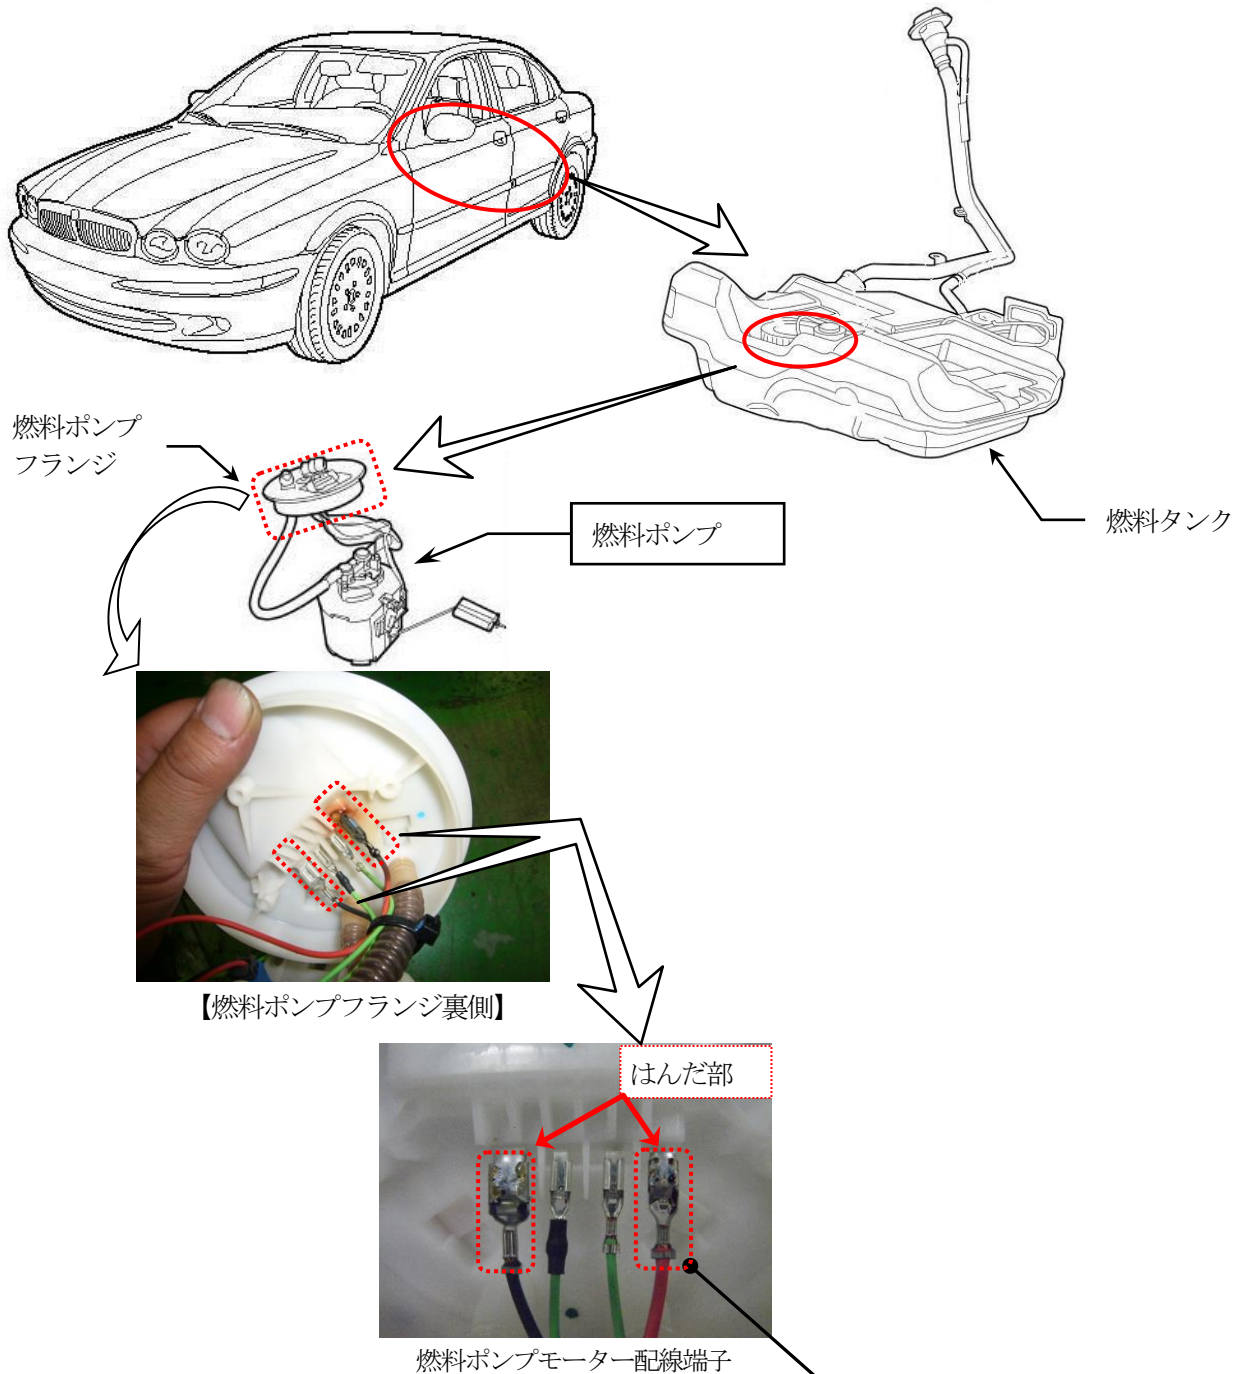

基準不適合発生箇所

燃料タンクのポンプモーター配線端子において、当該端子接続部のはんだ下処理が不十分なため、はんだ割れ、はがれにより接触不良となることがある。そのため、はんだ接続部が発熱し断線して、燃料供給が止まりエンジンが停止する、または、端子周囲が熔損し穴が開き、燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：燃料給油口フラップのヒンジに黄ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。