

連絡先： 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月11日


リコール届出番号	外-2885	リコール開始日	準備整次第
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ	製作国：英国 製作者名： ジャガー・ランドロー バー・リミテッド 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯の光軸調整支持棒の材質が不適切なため、強度が不足している。そのため、走行振動等により当該支持棒が折損し、前照灯の光軸が下を向くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該前照灯アセンブリを対策品と交換する。		
不具合件数	104件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報、および国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌へ掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2885のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J51YA	X-TYPE 2.0 V6 X-TYPE 2.0 V6 エステート	SAJJKG52S52YC35888～SAJJKG51S95YE45528 平成14年3月19日～平成17年1月22日	1,781	通称名：X-TYPE 2.0 V6 エステートの類 別は003、004
	ABA-J51YB		SAJJKG51S35YE45816～SAJJKG51S18YJ39361 平成17年1月13日～平成20年2月12日	1,648	
	GH-J51XA	X-TYPE 2.5 V6 X-TYPE 2.5 V6 SE X-TYPE 2.5 V6 スポーツ X-TYPE 2.5 V6 SE エステート	SAJJKC52M91XC00661～SAJJKC54MX5XE45567 平成13年6月25日～平成17年1月13日	1,545	通称名：X-TYPE 2.5 V6 SE エステート の類別は003、004
	ABA-J51XB	X-TYPE 2.5 V6 X-TYPE 2.5 V6 SE X-TYPE 2.5 V6 SE エステート	SAJJKC51M45XE45665～SAJJKC51M98XJ39126 平成17年1月7日～平成20年2月12日	567	通称名：X-TYPE 2.5 V6 SE エステート の類別は003、004
	GH-J51WA	X-TYPE 3.0 V6 SE X-TYPE 3.0 V6 スポーツ X-TYPE 3.0 V6 プラリン	SAJJKC51LX1WC01784～SAJJKC51L65WE45325 平成13年7月16日～平成17年1月13日	659	
	ABA-J51WB		SAJJKC51L75WE45754～SAJJKC51L68WJ39100 平成17年1月7日～平成20年2月12日	96	
	GH-J01JC	S-TYPE 2.5 V6	SAJJKC02N82JM45058～SAJJKC02N55JN50046 平成14年4月11日～平成17年8月5日	906	
	GH-J01FC	S-TYPE 3.0 V6	SAJJKC01P12FM45327～SAJKA01P75FN51033 平成14年4月11日～平成17年9月13日	837	
	CBA-J01FD		SAJJKC01H16FN53400～SAJJKC01H68FN90803 平成17年8月22日～平成19年11月21日	648	
	GH-J01HC	S-TYPE 4.2 V8	SAJJKC01R82HM48182～SAJJKC01R35HN47948 平成14年4月19日～平成17年6月13日	100	
	CBA-J01HD		SAJJKC01K36HN43791～SAJJKC01K98HN91041 平成17年8月22日～平成19年11月21日	30	
	GH-J011C	S-TYPE R	SAJJKC03S421M45143～SAJJKC03S851N47162 平成14年3月19日～平成17年6月3日	143	
	CBA-J011D		SAJJKC03L761N43792～SAJKA03L571N79908 平成17年9月26日～平成19年1月22日	20	
(計13型式)	(計13車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年6月25日～平成20年2月12日	(計8,980台)		

(備考) 本件は平成24年1月13日にリコール届出(外-1809)を行っていたものの対策部品に不具合が発生したため、改めて再改善した対策部品と交換を行う届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

## 改善箇所説明図

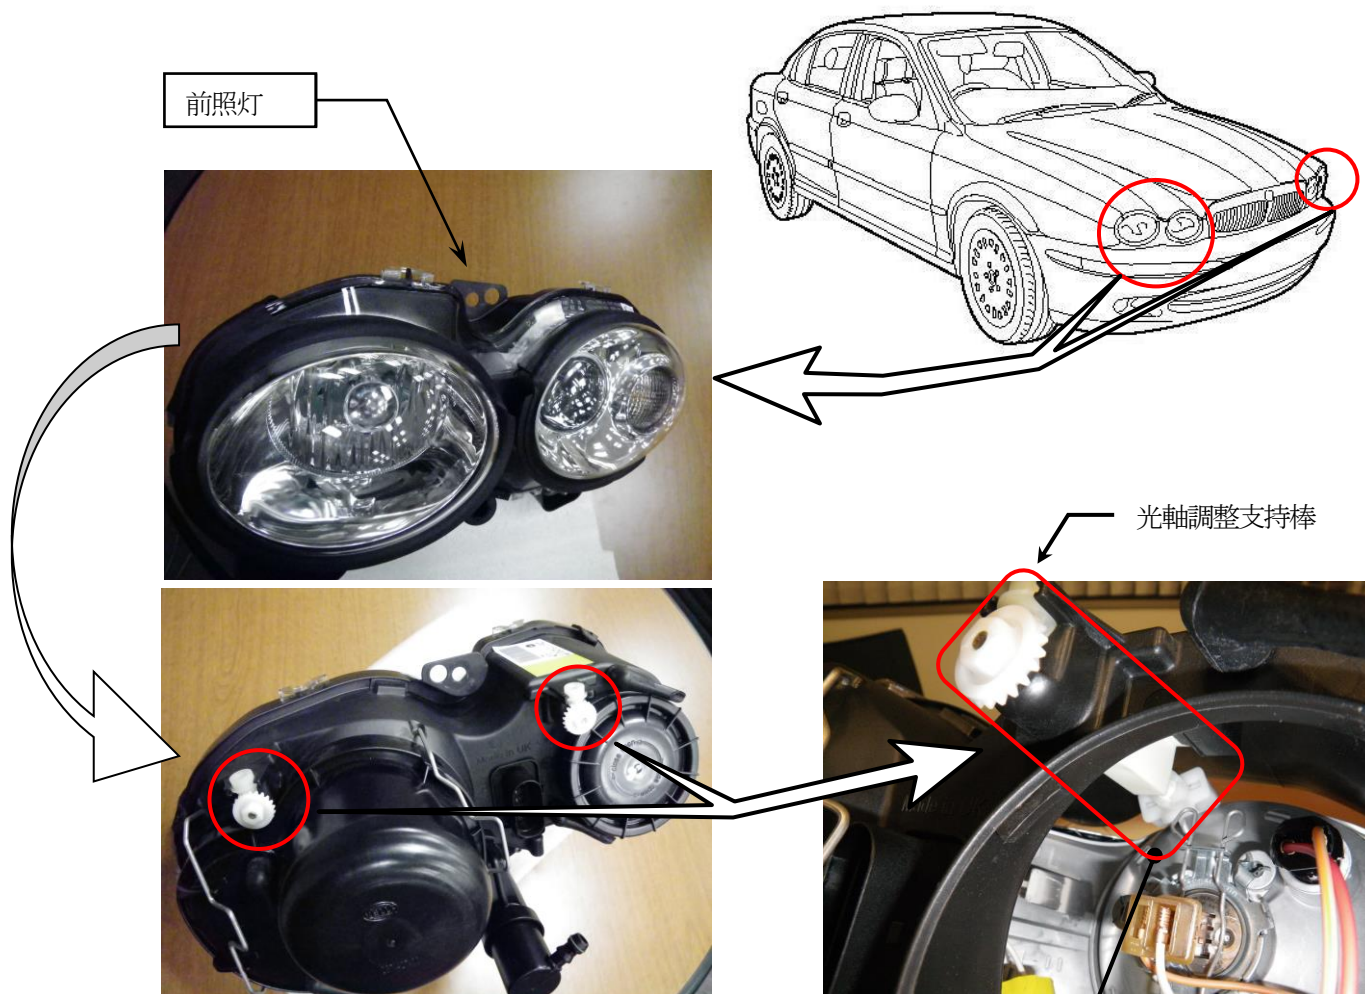

前照灯の光軸調整支持棒の材質が不適切なため、強度が不足している。そのため、走行振動等により当該支持棒が折損し、前照灯の光軸が下を向くおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該前照灯アセンブリを対策品に交換する。  
識別：左前照灯ハウジング上部に黄ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。