リコール届出一覧表


リコール届出日:令和2年10月23日

リコール届出番号	外-3113	リコール開始	日	令和2年10月24日
届出者の氏名又は名称	代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ 問い合わせ先		1: ジャガー・ランドロー バー・リミテッド わせ先: 一お客様相談室	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(レストレイントコントロールユニット)			
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	レストレイントコントロールユニットにおいて、整備時のプログラムが不 適切なため、修理等の際に診断機でプログラムするとエラーのまま完了する ことがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くな り、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負う おそれがある。			
改善措置の内容	全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを正しいプログ ラムに書き換える。			
不具合件数	0件	事故の	有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者: 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者:対象台数が少数であり、全ての使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-3113のステッカーを貼付する。			

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
ジャガー	CBA-J12LA	「XJ Lux.」 「XJ Prem. Lux.」	SAJKC12P1ALV01531~SAJKC12P4BLV11049 平成22年3月18日~平成22年12月3日	4	
	СВА-Ј128В	「XJ Lux.」 「XJ Prem. Lux.」	SAJKC1081G8W02835~SAJKC1289J8W15773 平成28年10月27日~平成30年4月18日	2	
	(計 2型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年3月18日~平成30年4月18日	(計6台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

改善箇所説明図

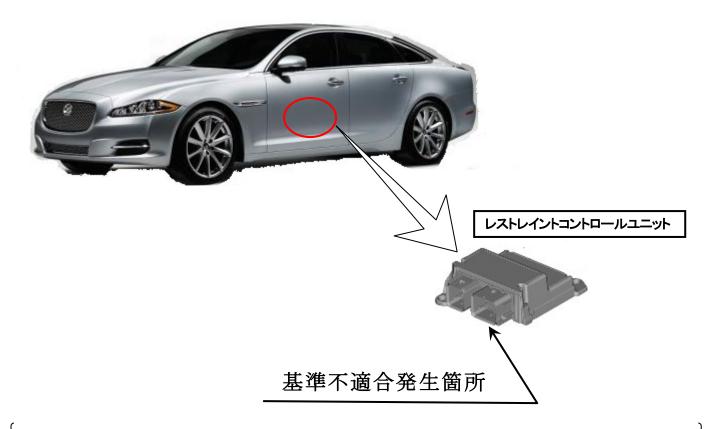

レストレイントコントロールユニットにおいて、整備時のプログラムが不適切なため、修理等の際に診断機でプログラムするとエラーのまま完了することがある。そのため、エアバッグ展開制御のしきい値が設計値より高くなり、衝突時にエアバッグが展開せず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、レストレイントコントロールユニットのプログラムを正しいプログラムに書き換える。

識別: 左フロントドアチェックアームの取付けボルト頭部に黄ペイントを塗布する。

注:	は対策する部品を示す